

橋梁点検第 1-1 号

黒潮町林道橋定期点検業務

調査概要

黒潮町海洋森林課

4.2 診断結果一覧表

表1 判定区分

評価	区 分	状 態
I	健 全	道路橋の機能に支障が生じていない状態
II	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
IV	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

凡 例

 	: 診断結果の改善
 	: 診断結果の悪化

表2 診断結果一覧表

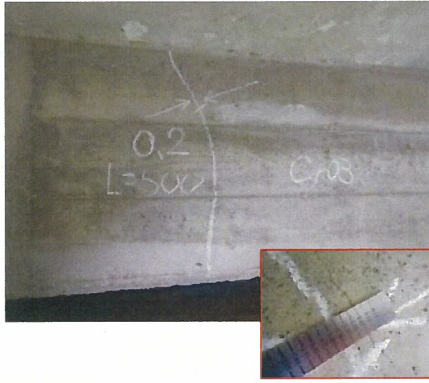
番号	橋梁名	林道橋 健全性	部材単位の健全性						備考
			主桁	横桁	床版	下部構造	支承部	その他	
1	小川橋1	I → I	I → I	無	無	I → I	I → I	I → I	損傷進行及び新規損傷
2	小川橋2	I → II	I → I	無	I → I	I → II	I → I	I → I	新規損傷
3	フトウ橋1	I → III	I → III	無	無	I → I	I → I	I → I	損傷進行及び新規損傷
4	発電所橋	I → II	I → II	無	無	I → I	I → I	I → I	損傷進行及び新規損傷
5	古屋敷橋	II → II	I → I	I → I	I → I	II → II	II → II	II → II	新規損傷
6	藤縄橋	I → I	I → I	無	無	I → I	I → I	I → I	損傷進行及び新規損傷
7	平野橋	I → I	I → I	無	無	I → I	I → I	I → I	損傷進行及び新規損傷
8	黒ノ瀬橋	I → I	I → I	I → I	I → I	I → I	I → I	I → I	新規損傷

評価	I	II	III	IV
前回点検	7橋	1橋	0橋	0橋
今回点検	4橋	3橋	1橋	0橋

4.3 林道橋毎・部材単位の健全性の診断（8橋）

評価	区 分	状 態
I	健 全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

NO	橋梁名 (架設年月)	路線名	橋梁形式	全景	部材単位の健全性	損傷状況(評価最上位)		所見等	林道橋 健全性
1	小川橋1 (1968年) 供用年数56年	小川林道	RC床版		[上部構造] 主桁:健全(I) [下部構造] 橋台:健全(I) [支承部]:健全(I) [その他]:健全(I)			・主桁下面に、局部的なうき及び剥離・鉄筋露出(鉄筋腐食は軽微)が複数見られる。 ・防護柵に、防食塗膜の劣化による軽微な腐食が見られる。また、部分的な変形も生じている。 ※損傷については、前回点検時よりの進行及び新規損傷等が確認された。 【総評】:林道橋の機能に支障を及ぼす様な損傷は生じていない状態	(前回判定) I
									(今回判定) I
2	小川橋2 (2016年) 供用年数8年	小川林道	RC床版		[上部構造] 主桁:健全(I) 床版:健全(I) [下部構造] 石積橋台:洗堀(II) [支承部]:健全(I) [その他]:健全(I)			・主桁全体的に、防食塗膜の劣化による表面的な腐食が生じている。 ※損傷については、前回点検時より大きな進行は見られない。 ・新規損傷として、A2石積橋台基部(上流側端部)に、洗堀(L=1m、高さ0.2m、深さ0.5m)が生じている。 【総評】:林道橋の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態(要経過観察)	(前回判定) I
									(今回判定) II
3	フトウ橋1 (1954年) 供用年数70年	伊与喜林道	RC床版	 	[上部構造] 主桁:うき、剥離・鉄筋露出(III) [下部構造] 橋台:健全(I) [支承部]:健全(I) [その他]:健全(I)			・主桁下面に広範囲(発生面積0.1m2以上)のうき及び剥離・鉄筋露出(板厚減少を伴う鉄筋腐食)が複数生じている。【鉄筋露出部の応急措置(サビ止め塗装)】 ※損傷については、前回点検時よりの進行及び新規損傷等が確認された。 ・橋面伸縮装置からの漏水により、A1・A2橋台前面に漏水跡が見られる。 ※損傷については、前回点検時より大きな進行は見られない。 【総評】:林道橋の機能に支障が生じる可能性があり、また大型の作業車の往来もあるため、早期に措置を講ずべき状態(補修対応)	(前回判定) I
									(今回判定) III

NO	橋梁名 (架設年月)	路線名	橋梁形式	全景	部材単位の健全性	損傷状況(評価最上位)		所見等	林道橋 健全性
4	発電所橋 (1952年) 供用年数72年	伊与喜 林道	RC床版		[上部構造] 主桁:うき、剥離・鉄筋露出、ひびわれ(Ⅱ) [下部構造] 橋台:健全(Ⅰ) 橋脚:健全(Ⅰ) [支承部]:健全(Ⅰ) [その他]:健全(Ⅰ)			・径間1の主桁下面に広範囲(発生面積0.1m2以上)のうきが複数生じている。また、複数の剥離・鉄筋露出(鉄筋腐食は軽微)も見られる。 ※損傷については、前回点検時よりの進行及び新規損傷等が確認された。 ・径間1の主桁下面に橋軸直角方向のひびわれ(W=0.2mm @ 500未満)が多数見られる。 ※損傷については、前回点検時より大きな進行は見られない。 ・橋面伸縮装置(目地材劣化)からの漏水により、A1・A2橋台及びP1橋脚前面に漏水跡が見られる。 ・P1橋脚・A2橋台下部にコンクリートの摩耗(ジャンカ)が見られる。 ※それぞれの損傷については、前回点検時より大きな進行は見られない。	(前回判定) Ⅰ
								・径間1の橋面に複数のコンクリート剥離による段差(舗装の異常)が見られる。 ・径間1・2共に、地覆の一部欠損が複数生じている。 ※それぞれの損傷については、前回点検時よりの進行及び新規損傷等が確認された。 【総評】:林道橋の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態(要経過観察)	(今回判定) Ⅱ
5	古屋敷橋 (1971年) 供用年数53年	市野々 川林道	RCT桁橋		[上部構造] 主桁:健全(Ⅰ) 横桁:健全(Ⅰ) 床版:健全(Ⅰ) [下部構造] 橋台:鋼材の腐食(Ⅱ) [支承部] 支承本体:腐食(Ⅱ) [その他] 伸縮装置:漏水・滞水(Ⅱ)			・主桁下面及び側面に橋軸直角方向のひびわれ(W=0.2mm @ 500以上)、うき及び複数の剥離・鉄筋露出(鉄筋腐食は軽微)も見られる。 ※損傷については、新規損傷等が確認された。 ・A2端部の横桁側面に、直角方向のひびわれ(W=0.2mm)が生じている。 ・床版に局所的な剥離・鉄筋露出(鉄筋腐食は軽微)が生じている。 ・防護柵に、防食塗膜の劣化による軽微な腐食が見られる。 ※それぞれの損傷については、前回点検時より大きな進行は見られない。	(前回判定) Ⅱ
								・新規損傷として、地覆に局所的な欠損が生じている。 ・橋面伸縮装置(目地材劣化)からの漏水により、A1・A2橋台橋座面の鋼材に表面的な腐食が見られる。また、A1・A2橋台前面に漏水跡も見られる。 ・4基支承全てにおいて、鋼板プレート支承全体に表面的な腐食及び防食塗膜の劣化が見られる。 ※損傷については、前回点検時より大きな進行は見られない。 【総評】:林道橋の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態(要経過観察)	(今回判定) Ⅱ

NO	橋梁名 (架設年月)	路線名	橋梁形式	全景	部材単位の健全性	損傷状況(評価最上位)		所見等	林道橋 健全性
6	藤縄橋 (1978年) 供用年数46年	藤縄林道	RC床版		[上部構造] 主桁:健全(I) [下部構造] 橋台:健全(I) [支承部]:健全(I) [その他]:健全(I)			・主桁下面に、局部的なうき及び剥離・鉄筋露出(鉄筋腐食は軽微)が複数見られる。 ※損傷については、前回点検時よりの進行及び新規損傷等が確認された。	(前回判定) I
								・橋面伸縮装置(目地材劣化)からの漏水により、A1・A2橋台前面に漏水跡が見られる。 ・A2側エラス支承(目地材)の変形が見られる。 ・地覆に局部的な欠損が複数生じている。 ※それぞれの損傷については、前回点検時より大きな進行は見られない。 【総評】:林道橋の機能に支障を及ぼす様な損傷は生じていない状態	(今回判定) I
7	平野橋 (1980年) 供用年数44年	平野林道	RC床版		[上部構造] 主桁:健全(I) [下部構造] 橋台:健全(I) [支承部]:健全(I) [その他]:健全(I)			・主桁下面に、局部的なうき及び剥離・鉄筋露出(鉄筋腐食は軽微)が複数見られる。 ※損傷については、前回点検時よりの進行及び新規損傷等が確認された。	(前回判定) I
								・主桁下面に、局部的なうき及び剥離・鉄筋露出(鉄筋腐食は軽微)が複数見られる。 ※損傷については、前回点検時よりの進行及び新規損傷等が確認された。 【総評】:林道橋の機能に支障を及ぼす様な損傷は生じていない状態	(今回判定) I
8	黒ノ瀬橋 (1981年) 供用年数43年	黒ノ瀬林道	鋼桁橋	 	[上部構造] 主桁:健全(I) 横桁:健全(I) 床版:健全(I) [下部構造] 橋台:健全(I) [支承部]:健全(I) [その他]:健全(I)		 	・主桁に、局部的な防食塗膜の劣化による表面的な腐食が生じている。また、上下流とも添接板のボルト腐食が見られる。 ・横桁の接合部付近及びボルトに、局部的な防食塗膜の劣化による表面的な腐食が生じている。 ・床版に橋軸直角方向のひびわれ(W=0.2mm @ 500以上)が多数見られる。 ・排水管(A2下流側)端部に、板厚減少を伴う孔食が生じているが、排水機能等に支障は見られない。 ・4基支承全てにおいて、局部的な防食塗膜の劣化による表面的な腐食が生じている。 ・地覆端部に局部的な欠損が複数生じている。 ※それぞれの損傷については、前回点検時より大きな進行は見られない。	(前回判定) I
									 

令和 6 年度

林道柿山線橋梁点検委託業務

調査概要

黒潮町海洋森林課

4.2 診断結果一覧表

表1 判定区分

評価	区 分	状 態
I	健 全	道路橋の機能に支障が生じていない状態
II	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
IV	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

凡 例

 	: 診断結果の改善
 	: 診断結果の悪化

表2 診断結果一覧表

番号	橋梁名	林道橋 健全性	部材単位の健全性						備考
			主桁	横桁	床版	下部構造	支承部	その他	
1	柿山橋	II	I	無	無	II	I	I	初回点検

評価	I	II	III	IV
今回点検	-	1橋	-	-

4-3. 林道橋毎・部材単位の健全性の診断（1橋）

評価	区 分	状 態
I	健 全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

NO	橋梁名 (架設年月)	路線名	橋梁形式	全 景	部材単位の健全性	損傷状況(評価最上位)		所見等	林道橋 健全性
1	柿山橋 (不明)	柿山林 道	RC床版	 	[上部構造] 主桁:健全(I) [下部構造] 橋台:洗堀(II) [支承部]:健全(I) [その他]:健全(I)			【上部工】 ・主桁下面に広範囲(発生面積0.1m2以上)のジャンカが見られる。 ・主桁下面に橋軸直角方向に遊離石灰を伴うひびわれ(W=0.2mm)が生じている。 【橋面】 ・地覆に局所的な欠損が複数生じている。 【下部工】 ・A2橋台に広範囲(発生面積0.1m2以上)のジャンカが見られる。 ・A1・A2橋台基部(下流側端部)に、洗堀が生じている。 A1: (L=1.2m、高さ0.2m、深さ0.3m) A2: (L=1.2m、高さ0.3m、深さ0.4m) 【総評】: 林道橋の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態(要経過観察)	(判定) II